


Problemlösung / Troubleshooting

1. Fehlfunktion zuweisen (DCM / SDM)

Als erstes sollte festgestellt werden, welche Komponente die Fehlfunktion verursacht. Dazu kann man folgenden Ablaufplan verfolgen:

- Displaymeldungen des SDM prüfen.
- Signalisierung des Schlüssels überprüfen.
- Kommunikation, sowie Anmeldezustand prüfen.

Zu a. Displaymeldungen

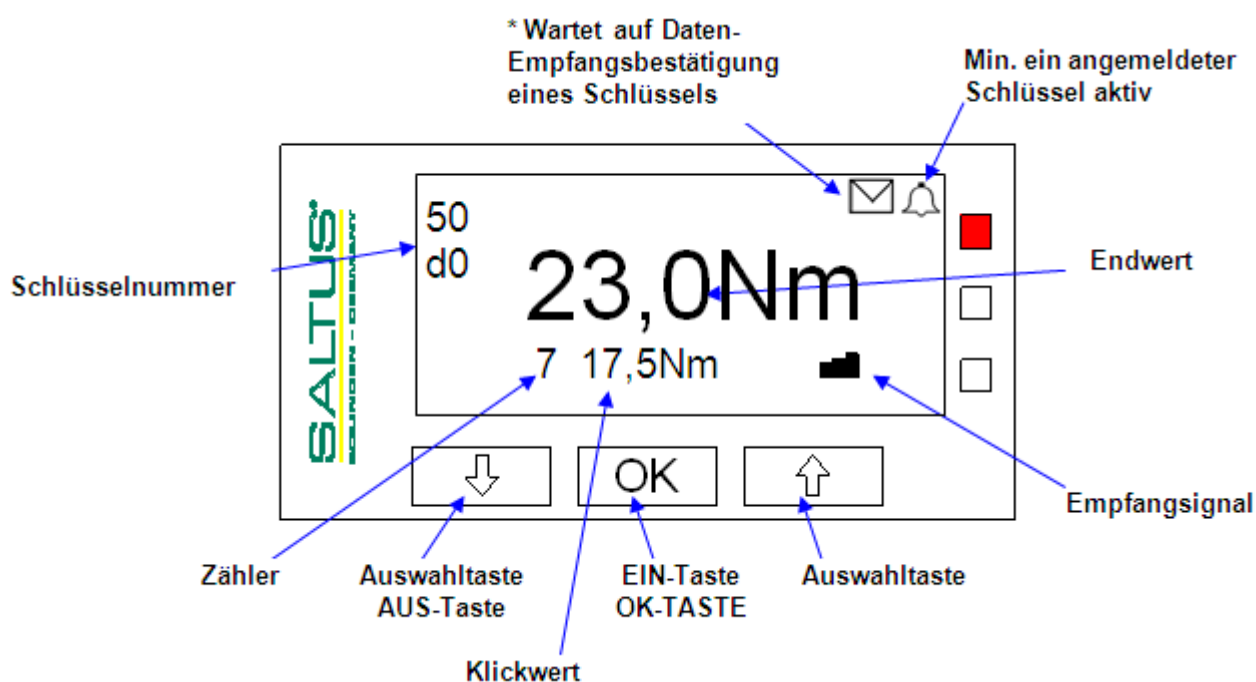

* Bei andauerndem blinken des -Symbols ist der betroffene Schlüssel nicht Empfangsbereit. (z.B. beschäftigt oder außerhalb der Sendereichweite)

Fehlercodes des SDM- Empfangsmoduls

Code	Beschreibung	1. Maßnahmen	2. Maßnahme
10 – 12	Schaden am SerienNr-Chip	OK / Neustart,	Kontakt Saltus / Einschicken
26	Daten evtl. beschädigt	OK / Daten auslesen/löschen,	Kontakt Saltus / Einschicken
30	Ladefunktion evtl. defekt	OK / Neustart, SDM laden, Akkuwechsel S.10/11	Kontakt Saltus / Einschicken
61 – 65	Daten evtl. beschädigt	OK / Daten auslesen/löschen,	Kontakt Saltus / Einschicken
100 - 102	Systemfehler	OK / Neustart / Reset,	Kontakt Saltus / Einschicken
120	Bus-Kommunikationsfehler	Überprüfung der Module/Sockel, Neustart	Kontakt Saltus / Einschicken

Grundsätzlich gilt:

Displaymeldungen können mit der OK Taste bestätigt werden. Sollte die Meldung danach weiterhin aktiv sein, so sollte das SDM einmal AUS-/EIN-geschaltet werden. Kann die Meldung durch oben aufgeführte Maßnahmen nicht zurück gesetzt werden, so ist hier eine Rücksprache mit einem Saltus-Techniker erforderlich, bzw. sollte das SDM eingesendet werden.

Problemlösung / Troubleshooting


Zu b. Signalisierung des Schlüssels

Während der Messung:

1. Signalisierung bei Standard (Einzel-) Messung

gelbe LED blinkt:

Messung erfolgt bei 50% unterhalb vom Minimum

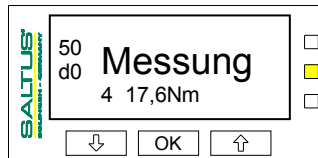


grüne LED leuchtet konstant:

Untere Grenze \leq Endwert \leq Obere Grenze
Ergebnis (OK = **IO**)




rote LED leuchtet konstant:

Endwert außerhalb des Bereiches
[Untere Grenze...Obere Grenze]
Ergebnis (NG = **NOK**)

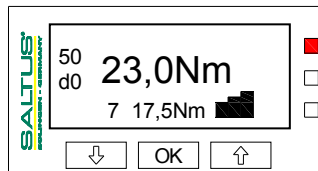

2. Signalisierung bei Permanent- Messung (M2)

Gelbe LED blinkt permanent, grüne LED blinkt alle 3 sec. kurz auf

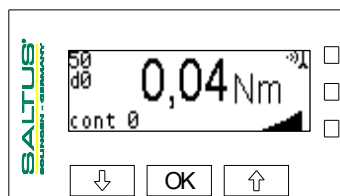

Der Schlüssel sollte sich **immer** im Modus M1 befinden!

Zum Prüfen / Wechseln des Modus gehen Sie über die OK-Taste in das Modus-Menü des SDM.

```

Messmodi:
M0<TA> M1<M> M2<Lf>
Prüfmodi:
M3<Pk> M4<CL> M5<Rn>
Modus M1 ist aktiv
  
```

Sollte also die gelbe LED des Schlüssels permanent blinken, sollte man überprüfen ob sich der Schlüssel im richtigen Modus (M1) befindet.

Problemlösung / Troubleshooting

Ausserhalb der Messung, ausserhalb der Ladestation:

grüne LED blinkt:

ca. alle 3 sec blinkt die grüne LED

Drehmomentschlüssel ist betriebsbereit.



rote LED blinkt:

ca. alle 3 sec blinkt die rote LED

Batterie ist entladen. (Bitte in die Ladeschale ablegen)



rote + gelbe + grüne LED blinken:

ca. alle 3 sec blinken alle LED

Die Funkverbindung ist unterbrochen.



Sollte dieses der Fall sein, so sollte man folgendes Prüfen:

- SDM eingeschaltet?
- Antenne angeschlossen/defekt?
- Anmeldestatus des Schlüssels (Befehl <?fsh all> oder Schlüssel-Infomenü SDM)

rote + gelbe + grüne LED leuchten konstant:

Aufforderung zur sofortigen Ablage in die Ladeschale zwecks System- und Funktionskontrolle.




(Zustand nach Akkuwechsel)

Problemlösung / Troubleshooting

Innerhalb der Ladestation:

rote + gelbe + grüne LED blinken abwechselnd:

Beim Einlegen erfolgt eine automatische interne System- und Funktionskontrolle (ca. 20 – 80 sec), während dessen darf der Drehmomentschlüssel **nicht** entnommen werden. Dieser Vorgang muss zwingend einmal pro 24 Std. durchgeführt werden.

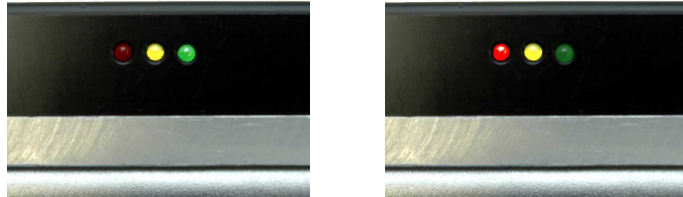

Wird er versehentlich dennoch während des Kontrollvorgangs entnommen, so leuchten nun alle drei LED's des Schlüssels. Der Schlüssel muss zurück in Ladestation gelegt werden bis die LED-Signalisierung auf konstant gelb wechselt.

gelbe LED leuchten konstant:

Die Kontrolle ist abgeschlossen und der Drehmomentschlüssel ist wieder betriebsbereit.
 (Pro 24 Std. Betriebsdauer muss der Drehmomentschlüssel für mindestens in Summe 30 Minuten in die Ladeschale abgelegt werden.)



Die grüne LED auf der Ladeschale blinkt während des Ladevorganges.
 Leuchtet die grüne LED konstant ist der Ladevorgang abgeschlossen.

Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen grundsätzlich bei Nichtgebrauch, den Drehmomentschlüssel **ohne** Werkzeug in die Ladeschale abzulegen.

Problemlösung / Troubleshooting

Fehlersignalisierungen in der Ladestation:

rote + gelbe LED leuchten permanent:

Es konnte kein Offset ermittelt werden.

Mögliche Ursache: Vibrationen oder ein Werkzeug steckt noch in der Aufnahme. Maßnahme: Werkzeug entnehmen und erneut in die Ladeschale legen.



gelbe + grüne LED leuchten permanent:

Es konnte kein Offset ermittelt werden.

Mögliche Ursache: Vibrationen oder ein Werkzeug steckt noch in der Aufnahme. Maßnahme: Werkzeug entnehmen und erneut in die Ladeschale legen.



Fehlersignalisierungen allgemein:

Rote + gelbe + grüne LED sind erloschen:

Akku ist Tiefentladen

Maßnahme: Akkuwechsel ist erforderlich



Hinweis:


Nach dem Einlegen eines frischen Akkus müssen alle drei LED des Schlüssels permanent leuchten! Ist dieses nicht der Fall, so sollte der Akku noch einmal entfernt und der Vorgang wiederholt werden. Leuchten nun alle drei LED, muss der Schlüssel für den internen Kontrollvorgang in die Ladeschale gelegt werden.

Problemlösung / Troubleshooting

Zu c. Kommunikation, sowie Anmeldezustand prüfen

Den Anmeldezustand, sowie die Kommunikation kann man schnell via SDM-Menü prüfen.
 Dazu benutzen Sie folgenden Menüpfad:

OK → Extra → Info → System → Schlüssel

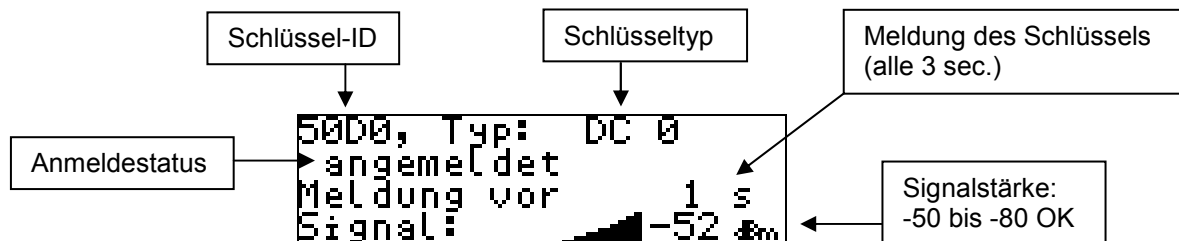


Mit den Pfeiltasten können Sie alle angemeldeten bzw. sich in Reichweite befindlichen Schlüssel durchblättern.

```
50CD, Typ: DC 1
Meldung vor 3 s
Signal: -66 dBm
```

Z.B. Schlüssel 50cd, nicht angemeldet.

Der Anmeldestatus kann auch per Befehl via Hyperterminal abgefragt werden.

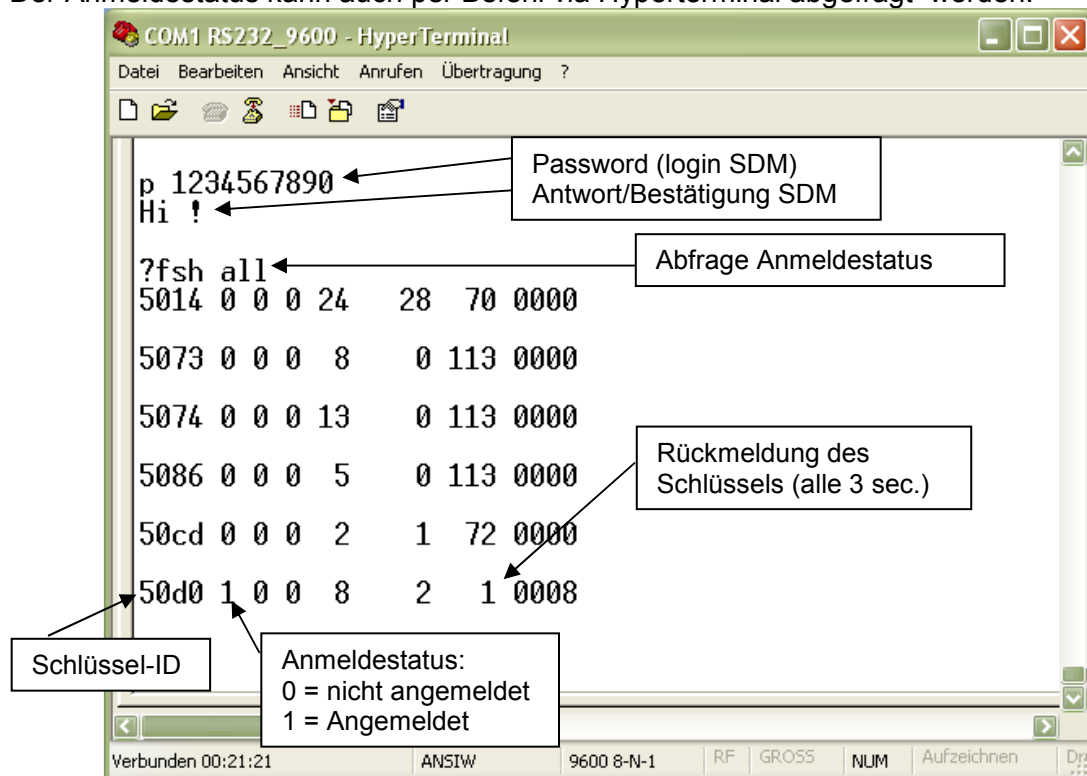

Beispiel: Abfragen via Hyperterminal

Ist der entsprechende Schlüssel nicht angemeldet, sollte dieses auch anhand der Schlüssel- LED signalisiert werden (alle drei sec. aufleuchten aller drei LED, spätestens nach erfolgter Messung).

Problemlösung / Troubleshooting

2. Maßnahmen

a. Neustart

Eine der ersten Maßnahmen bei Problemen ist ein Neustart des SDM.

Ein Neustart kann wie folgt durchgeführt werden:

- Über die Pfeiltasten des SDM (Voraussetzung keine Tastensperre aktiv)
Drücken und halten Sie beide Pfeiltasten für min. 8 Sekunden gedrückt. Der Neustart wird durch das Aufleuchten aller LED des SDM signalisiert.
- Per >restart< Befehl über Hyperterminal (ein login ist hier nicht erforderlich)




b. Reset System / Daten löschen

Ist ein Neustart nicht ausreichend oder sollen die Einstellungen des SDM komplett zurück gesetzt werden (Werkseinstellungen), so kann ein System-Reset durchgeführt werden.

Ein System-Reset kann wie folgt durchgeführt werden:

- Über das SDM-Menü (Voraussetzung keine Tastensperre und entsprechender Level aktiv)
Benutzen Sie folgenden Menüpfad:
OK → Extra → Konfig. → Reset → System → OK
Im Display des SDM bekommen Sie einen Warnhinweis über das Laden der Standardparameter! Dieser ist mit der **OK** -Taste zu bestätigen.
- Per >reset syst< Befehl über Hyperterminal

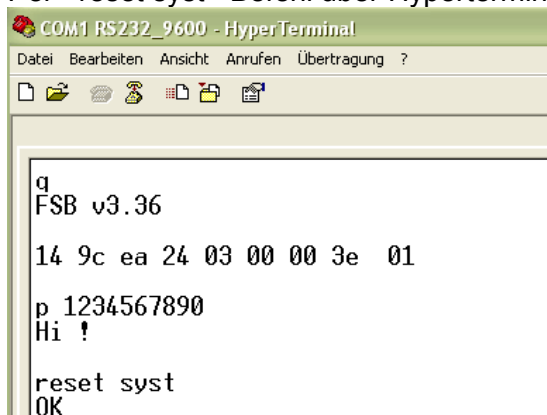

Im Display des SDM bekommen Sie einen Warnhinweis über das Laden der Standardparameter! Dieser ist mit der **OK** -Taste zu bestätigen.

Achtung: Wenn Sie die Standardwert laden, sollten Sie im Anschluss folgendes prüfen:

1. die Kommunikations-Parameter
2. die Display-Einstellung (Kontrast).
3. Anmeldestatus.

Problemlösung / Troubleshooting

1. Kommunikations-Parameter (Baudrate)

Über das Menü des SDM:

OK → Extra → Konfig. → IO → RS485

```
Baudrate 9600
Parität keine
Stopbits 1
Bus Adresse 00
```

Einstellungen RS485

2. Display-Einstellungen

Über das Menü des SDM:

OK → Extra → Konfig. → IO → Display

```
Kontrast: 30
Beleuchtung: 10 für
normal: 10s
Batteriebetr: 5s
```

Einstellung Kontrast


Daten Löschen

Bei einem System-Reset wird der Messwertspeicher nicht gelöscht. Um den Messwertspeicher zu löschen benutzen Sie folgenden Menüpfad:

OK → Extra → Konfig. → Reset → Daten → OK

Folgen Sie den Menüanweisungen und bestätigen das Löschen der Daten am SDM.

Das Löschen des Messwertspeichers kann alternativ auch per >reset data< Befehl durchgeführt werden.

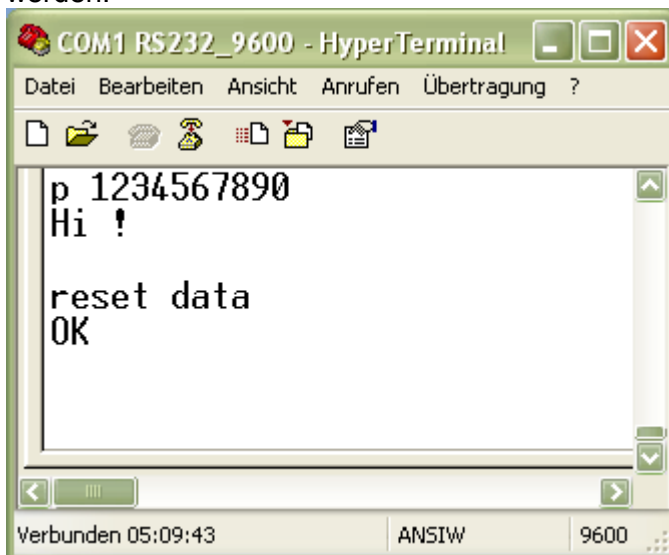

Nach dem Löschen der Daten bekommen Sie im Display des SDM einen Warnhinweis, welcher mit OK bestätigt werden muss.

Problemlösung / Troubleshooting

c. Anmelden / Abmelden eines Schlüssels

Das Anmelden / Abmelden des Schlüssels kann auf unterschiedliche Weise erfolgen:

1. Über das SDM-Menü
2. Per Befehl z.B. über Hyperterminal
3. Via Barcode über das RS232 Interface des SDM
4. Saltus Terminal Software Prof. (Siehe Softwareanleitung)

 
c1. Anmelden / Abmelden über das SDM-Menü

Dazu folgenden SDM-Menüpfad benutzen:

OK > Extra > Schlüssel > Verwaltung

Nachdem das Verwalten Menü aktiviert wurde, läuft ein 5 sec. Countdown ab. Innerhalb dieser Zeit muss der Schlüssel in die Ladeschale gelegt werden. Das Menü springt dann um in die An-/Abmeldeauswahl.

Verwalten > OK



Countdown = Ladeschale



An-/Abmelden > OK




Wichtiger Hinweis: Über das Menü können nur Schlüssel An-/ Abgemeldet werden, welche aktiv und in Reichweite sind!

Ein Schlüssel darf niemals auf mehreren SDM's angemeldet sein!

c2. Anmelden via Befehl über Hyperterminal

Voraussetzung ist, dass die Kommunikations-Parameter korrekt eingestellt wurden.

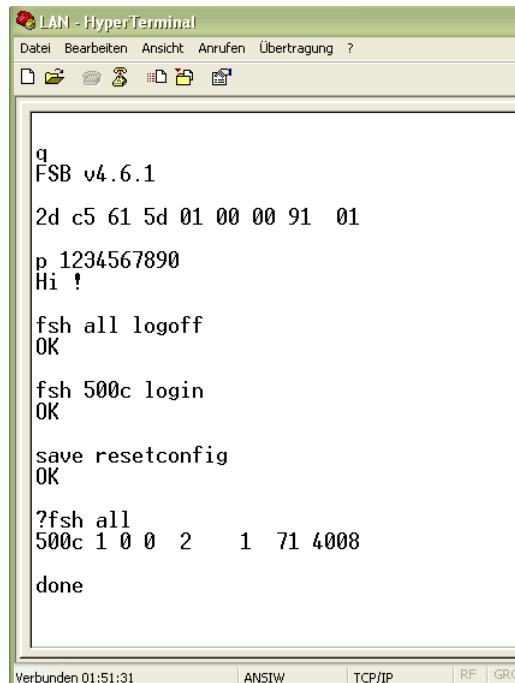

Nutzen Sie dafür folgende Befehle:

q	= Abfrage SDM/FSB Typ und Version
Antwort = FSB v 4.6.1	= Firmwareversion
p 1234567890	= Password
Antwort = Hi !	
Fsh all logoff	= Abmelden <u>aller</u> Schlüssel
Antwort = OK	
Fsh 500c login	= Anmelden des Schlüssels mit der ID 500c
Antwort = OK	
Save resetconfig	= Speichern als Reset-Konfiguration
Antwort = OK	
?fsh all	= Statusabfrage aller angemeldeten oder sich in Reichweite befindlicher Schlüssel

Der Anmeldestatus ist der Antwort auf <?fsh all> zu entnehmen:

?fsh all
500c 1 0 0 2 1 71 4008

Die erste Position nach der Schlüssel ID gibt den Status an
1 = angemeldet
0 = abgemeldet

Im Anschluss sollte das SDM einmalig AUS-/EIN-geschaltet werden!

c3. An- / Abmelden der Schlüssel per Barcodescanner

Über die seitliche RS232 Schnittstelle kann ein serieller Barcodescanner angeschlossen werden. Die Befehle zum An- / Abmelden eines Schlüssels können darüber, umgewandelt in Code 128 oder Code 39, hierüber an das SDM gesendet werden.

Problemlösung / Troubleshooting

3. Störung der Ladefunktion SDM

SDM lässt sich nicht einschalten.

- SDM in Sockel einstecken (Netzteil angeschlossen) und 1-2 Stunden laden, erneut probieren.
SDM lässt sich immer noch nicht einschalten.
- Akkuwechsel erforderlich (siehe Beschreibung).

Akkuwechsel

Benötigtes Werkzeug: Inbus- Schlüssel 2,5 mm




Achtung! Bitte kontrollieren, SDM muss ausgeschaltet sein!


6 Inbusschrauben herauschrauben




Vorsichtig die Bodenplatte entfernen

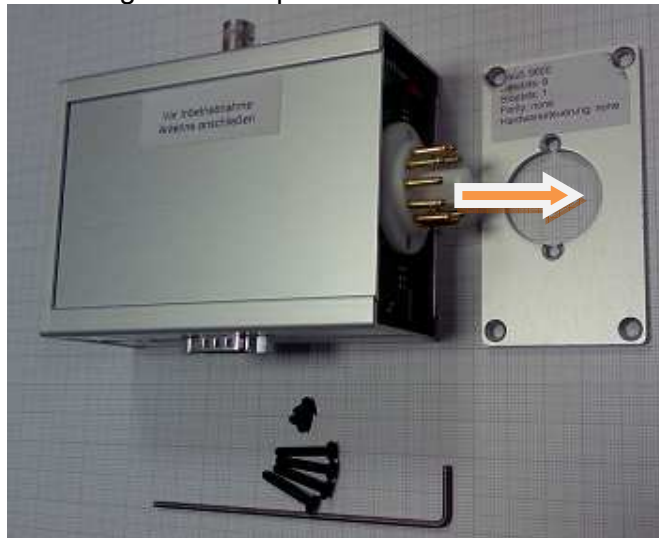

Die Seitenplatte entfernen

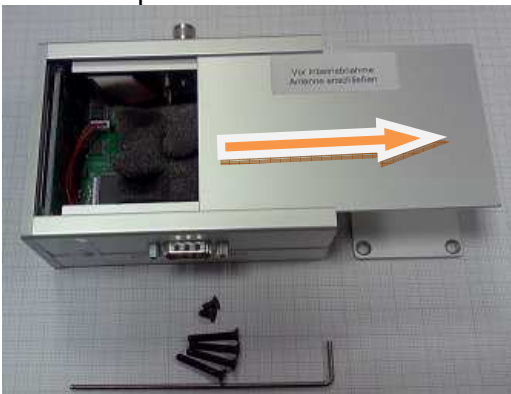

Die defekten Akkus durch neue ersetzen

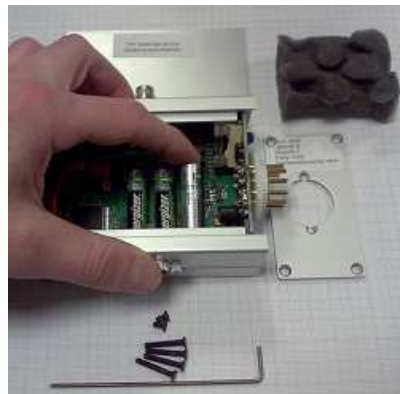

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!